
TECH-KREP®
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Инструкция по установке клиновых распорных анкеров Tech-KREP TWA и TWA F

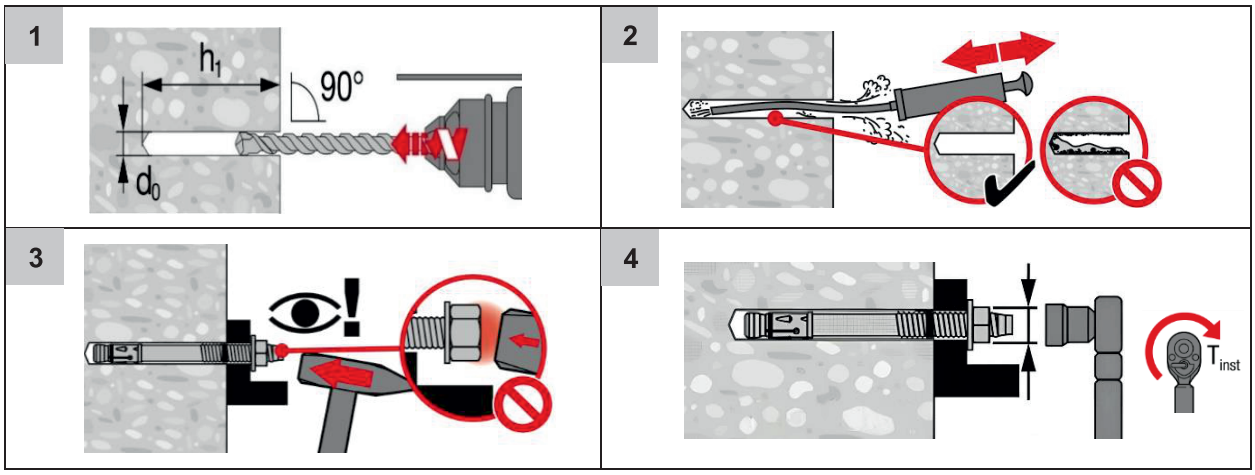

1. Просверлите отверстие требуемого диаметра и глубины
2. Очистите отверстие от бетонной пыли
3. Забейте анкер в отверстие на требуемую глубину с помощью молотка
4. Затяните анкер с приложением требуемого момента затяжки

Таблица 1

Обозначение	Диаметр резьбы (d1) мм	Общая длина (L) мм	Диаметр отверст. (бура), (d0) мм	Глубина отверст., (h1) мм	Эффект. глубина установки (h_{ex}),мм	Толщина прикрепл. детали,(tfix) мм	Диаметр отверстия в прикрепл. детали, (h_{ef}), мм	Размер под ключ, мм	Треб. момент затяжки, (Tinst), Нм
TWA 8x95	8	95	8	55	35	55	9-11	Sw13	20
TWA 10x80	10	80	10	70	50	25	12-14	Sw17	40
TWA 10x100	10	100	10	70	50	45	12-14	Sw17	40
TWA 10x120	10	120	10	70	50	65	12-14	Sw17	40
TWA 12x100	12	100	12	80	57	30	14-16	Sw19	60
TWA 12x120	12	120	12	80	57	50	14-16	Sw19	60
TWA 16x140	16	140	16	110	82	40	18-20	Sw24	120

Таблица 2

Обозначение	Диаметр резьбы (d1) мм	Общая длина (L) мм	Диаметр отверст. (бура), (d0) мм	Глубина отверст., (h1) мм	Эффект. глубина установки (h_{ex}),мм	Толщина прикрепл. детали,(tfix) мм	Диаметр отверстия в прикрепл. детали, (h_{ef}), мм	Размер под ключ, мм	Треб. момент затяжки, (Tinst), Нм
TWA F 8x85	8	85	8	55	45	45	9-11	Sw13	20
TWA F 10x100	10	100	10	70	60	45	12-14	Sw17	40
TWA F 10x120	10	120	10	70	60	65	12-14	Sw17	40
TWA F 12x120	12	120	12	80	70	50	14-16	Sw19	60
TWA F 12x150	12	150	12	80	70	80	14-16	Sw19	60
TWA F 16x140	16	140	16	110	100	40	18-20	Sw24	120